



Наборы резисторов HP1-79

Наборы постоянных толстопленочных резисторов HP1-79 для внутреннего монтажа, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсных режимах. Наборы резисторов изготавливаются в соответствии с техническими условиями ШКАБ.434110.030 ТУ (категория качества «ВП»).

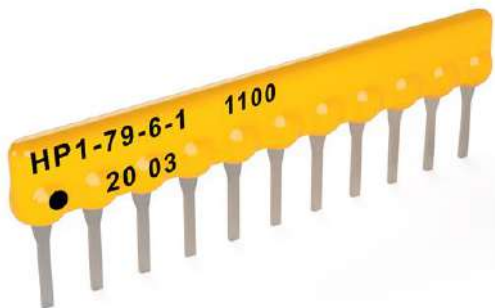

Основные параметры

Тип наборов резисторов	Номинальная мощность рассеяния, Вт	Диапазон номинальных сопротивлений	Номинальная мощность рассеяния каждого резистора в наборах резисторов, Вт	Предельное рабочее напряжение постоянного и переменного (амплитудного) тока, U, В	Масса не более, г
HP1-79-1	0,75	От 10 Ом до 150 МОм	0,2	100	0,32
HP1-79-2	0,88				0,38
HP1-79-3	1,00				0,44
HP1-79-4	1,13				0,50
HP1-79-5	1,25				0,56
HP1-79-6	1,38				0,62

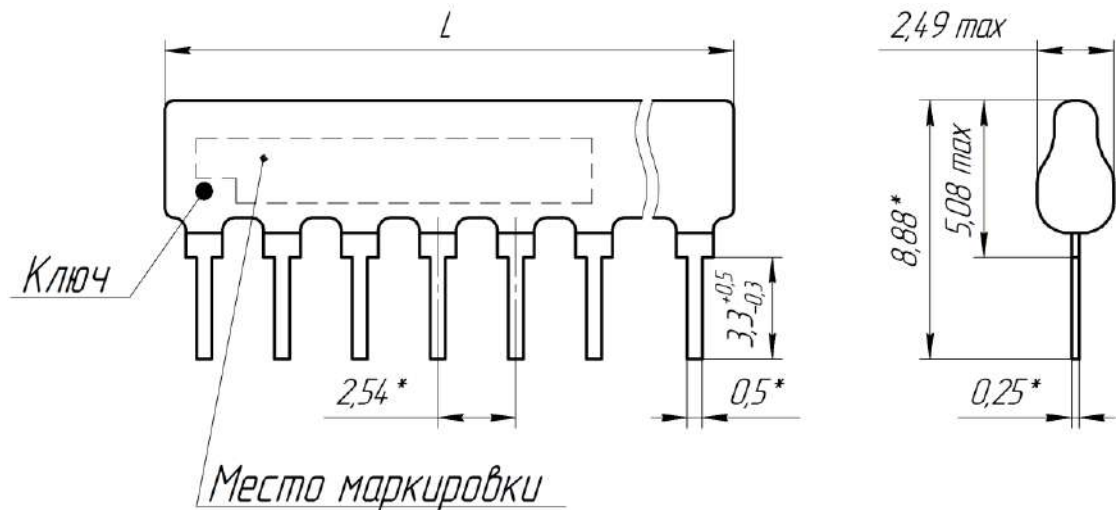

Допускаемое отклонение

Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	Допускаемое отклонение сопротивления, %
От 10 до 49 включ.	±5; ±10
Св. 49 до 1 × 10 ⁶ включ.	±1*; ±2; ±5
Св. 1 × 10 ⁶ до 15 × 10 ⁶ включ.	±2; ±5; ±10
Св. 15 × 10 ⁶ до 15 × 10 ⁷ включ.	±10

* Кроме HP1-79-1-2; HP1-79-2-2; HP1-79-3-2; HP1-79-4-2; HP1-79-5-2; HP1-79-6-2

Геометрические размеры


Тип набора резисторов	L, max
HP1-79-1	15,19
HP1-79-2	17,73
HP1-79-3	20,27
HP1-79-4	22,81
HP1-79-5	25,35
HP1-79-6	27,89


Значения ТКС

Группа по ТКС	Диапазон номинальных сопротивлений, Ом	ТКС, х10 ⁻⁶ 1/°С, не более, в интервале температур, °С, от минус 60 до плюс 125
Л	Св. 49 до 2,2х10 ⁶ включ.	±100
М	От 10 до 15х10 ⁶ включ.	±250
Н	Св. 15 × 10 ⁶ до 15 × 10 ⁷ включ.	Не нормируется


Электрическая схема для HP1-79-1-1; HP1-79-2-1; HP1-79-3-1; HP1-79-4-1; HP1-79-5-1; HP1-79-6-1

Тип набора резисторов	Количество резисторов в наборе резисторов, шт	Количество выводов в наборе резисторов, шт
HP1-79-1-1	5	6
HP1-79-2-1	6	7
HP1-79-3-1	7	8
HP1-79-4-1	8	9
HP1-79-5-1	9	10
HP1-79-6-1	10	11

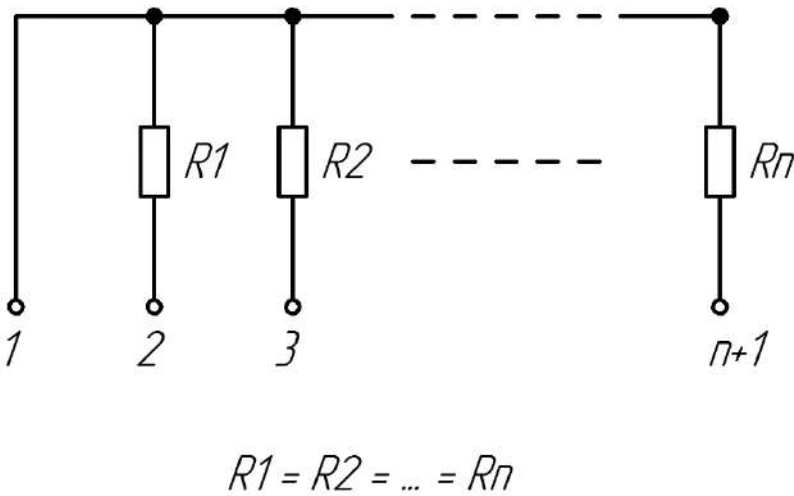

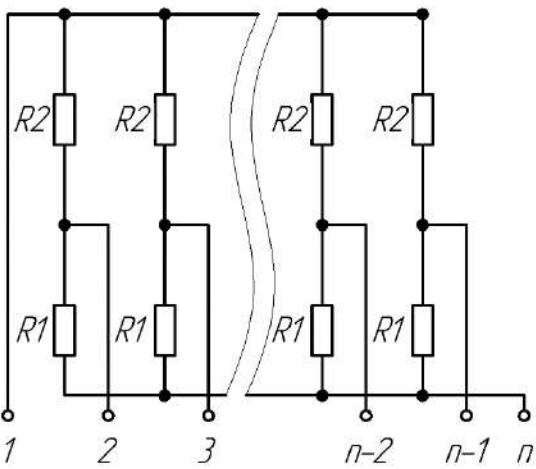

Сопротивление набора резисторов, Ом	
R1	R2
160	240
180	390
220	270
220	330
330	390
330	470
3 000	6 200

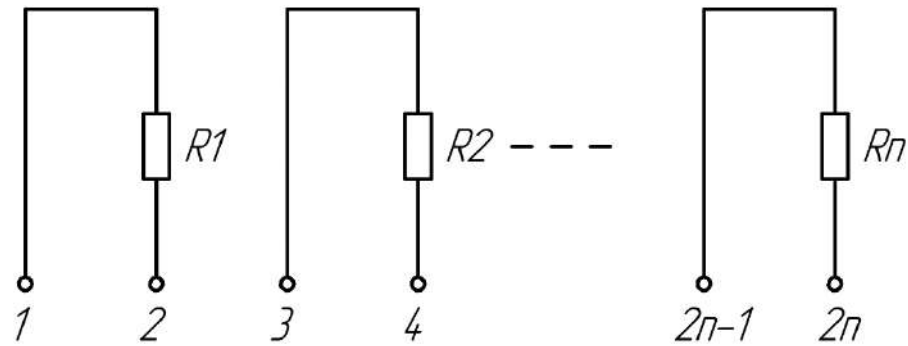

$R1 = R2 = \dots = Rn$

Электрическая схема для HP1-79-1-2; HP1-79-2-2; HP1-79-3-2; HP1-79-4-2; HP1-79-5-2; HP1-79-6-2

Вид набора резисторов	Количество резисторов в наборе резисторов, шт	Количество выводов в наборе резисторов, шт
HP1-79-1-2	8	6
HP1-79-2-2	10	7
HP1-79-3-2	12	8
HP1-79-4-2	14	9
HP1-79-5-2	16	10
HP1-79-6-2	18	11

Электрическая схема для HP1-79-1-3; HP1-79-3-3; HP1-79-5-3

Вид набора резисторов	Количество резисторов в наборе резисторов, п, шт	Количество выводов в наборе резисторов, шт
HP1-79-1-3	3	6
HP1-79-3-3	4	8
HP1-79-5-3	5	10

Требования стойкости к внешним воздействующим факторам

Внешний воздействующий фактор	Значение фактора
Изменение температуры среды, °C	от -60 до +125
Повышенная температура среды при эксплуатации, при P=Pном, °C:	
- для диапазона номинальных сопротивлений от 10 Ом до 250 кОм	70
- для диапазона номинальных сопротивлений от 250 кОм до 150 МОм	85
- при снижении мощности рассеяния	125

Характеристики надежности

Минимальная наработка при P=Pном.	15 000 ч
- от 10 Ом до 250 кОм при Tокр. ср. =(70±3)°C	
- от 250 кОм до 150 МОм при Tокр. ср. =(85±3)°C	
Срок сохраняемости	15 лет

Пример условного обозначения

Набор резисторов **HP1-79-1-1 – 10 кОм ± 5% - М - ШКАБ.434110.030 ТУ**

Тип и вид набора резисторов

Номинальное сопротивление

Допускаемое отклонение сопротивления

Группа по ТКС

Обозначение документа на поставку

